

Nazwa dokumentu:		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa inwestycji:		Usunięcie usterek i roboty naprawcze wyposażenia obiektu.
Nazwa i adres obiektu:		Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1
Inwestor:		Stadion Miejski sp. Z o. o.
Data sporządzenia dokumentu:		2016-08-17
Opracował:		Wojciech Sadowski

L.p.	Opis lokalizacji	Opisz uszkodzenia	Opis zakresu naprawy	Specyfikacja materiałowa	Jednostka miary	Ilość robót
1.	ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ NA TRYBUNACH					
1.1.	sektor 26, rząd 20, miejsce 14	Uszkodzenie - opalony beton,	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 30 cm x 60 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.2.	sektor 26, 27 i 28	Ślady po pirotechnice uszkodzony beton na schodach	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około: 15cm x 15cm -sektor 26 rząd 22 15cm x 20cm - sektor 26 rząd 21 10cm x 10cm - sektor 26 rząd 19 10cm x 10cm - sektor 26 rząd 4 15cm x 20cm sektor 27 rząd 8 10cm x 10cm - setor 27 rząd 9 15cm x 15cm - sektor 27 rząd 11 10cm x 10cm - sektor 27 rząd 19 15cm x 10cm - sektor 27 rząd 22 15cm x 15cm - sektor 27 rząd 24 10cm x 10cm - sektor 28 rząd 15 20cm x 25cm - sektor 28 rząd 13 25cm x 15cm - sektor 28 rząd 10 15cm x 15cm - sektor 28 rząd 6	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	14,00

1.3.	sektor 27, rząd 8, miejsce 16	Uszkodzony beton	Szpachlowanie ubytku betonu na powierzchni około 20 cm x 20 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.4.	Sektor 27, rząd 10, miejsce 20	Ślady po pirotechnice,	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 20 cm x 20 cm. Czyszczenie konstrukcji krzeselka.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.5.	sektor 29 rząd 5 miejsce 3	wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.6.	sektor 28 rząd 1 miejsce 8	opalony szczyt murku;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.7.	sektor 28 rząd 1 miejsce 11	wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.8.	sektor 28 rząd 1 pod furtką nr 22	opalony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 20 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.9.	sektor 28 rząd 4 miejsce 7	opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.10.	sektor 28 rząd 4 miejsce 5	opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00

1.11.	sektor 28 rząd 3 miejsce 10	opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 15 cm x 15 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.12.	sektor 28 rząd 3 miejsce 11	opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 20 cm x 20 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.13.	sektor 28 rząd 1 miejsce 17	opalony szczyt murku + opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.14.	sektor 28 rząd 1 miejsce 18	spalona izolacja betonu	Wycięcie spalonej masy i odtworzenie izolacji na odcinku 20 cm.	Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3	pkt.	1,00
1.15.	sektor 28 rząd 1 miejsce 18	w dwóch miejscach opalony i wykruszony beton posadzki	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm w dwóch miejscach.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	2,00
1.16.	sektor 28 rząd 1 miejsca 19-26	opalony w 10 miejscach szczyt murku;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	10,00
1.17.	sektor 28 rząd 1 miejsce 22	opalony i wykruszony beton posadzki	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.18.	sektor 28 rząd 1 miejsce 22	w dwóch miejscach spalona izolacja betonu	Wycięcie spalonej masy i odtworzenie izolacji na odcinku 50 cm.	Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3	pkt.	2,00

1.19.	sektor 27 rząd 1 miejsce 5	opalony i wykruszony beton posadzki;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.20.	sektor 27 rząd 1 miejsce 13	opalony beton posadzki pod siedziskiem;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 30 cm x 30 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.21.	sektor 27 rząd 3 miejsca 18-19	znacznie opalony beton posadzki + dwa znaczne wykruszenia betonu;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 20 cm x 20 cm oraz 20 cm x 40 cm. Wycięcie spalonej masy i odtworzenie izolacji na odcinku 180 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko. Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3	pkt.	3,00
1.22.	sektor 26 rząd 1 miejsce 17	znaczne opalenia betonu murka	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 70 cm x 20 cm oraz 15 cm x 20 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	2,00
1.23.	sektor 26 rząd 1 miejsce 17	znacznie spalona izolacja betonu	Wycięcie spalonej masy i odtworzenie izolacji na odcinku 80 cm	Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3	pkt.	1,00
1.24.	sektor 25 rząd 1 miejsca 1-7	opalony w 7 miejscach szczyt murku;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 10 cm x 10 cm w 7 miejscach	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	7,00
1.25.	sektor 25 rząd 1 miejsce 6	spalona izolacja betonu;	Wycięcie spalonej masy i odtworzenie izolacji na odcinku 15 cm.	Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3	pkt.	1,00
1.26.	sektory 24-28	Wypalenia wykładziny ze sztucznej trawy	Dostawa i ułożenie nowej wykładziny z wykonaniem docięć. Utylizacja uszkodzonej wykładziny	Wykładzina D-ECO TWISTER 20-MD	m2	200,00

1.27.	sektor 25 od strony boiska	opalony beton;	Szpachlowanie ubytku betonu, czyszczenie zabrudzeń na powierzchni około 20 cm x 20 cm.	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	pkt.	1,00
1.28.	sektor 25 od strony boiska	kratka odpływu wody;	Czyszczenie kratki odpływu.	Ruszt Aco SELF ocynkowany.	szt.	1,00
1.29.	sektor 25 od strony boiska	opalona kostka brukowa;	Wymiana opalanej kostki brukowej - 1 sztuka.	Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA bez fazki, kolor grafit.	szt.	1,00
1.30.	sektor 25 od strony boiska	opalona kratka odpływu wody;	Czyszczenie kratki odpływu.	Ruszt Aco SELF ocynkowany	szt.	1,00
1.31.	sektor 25 od strony boiska	kostka brukowa;	Wymiana opalanej kostki brukowej	Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA bez fazki, kolor grafit	szt.	1,00
1.32.	sektor 27 od strony boiska	opalona kratka odpływu wody	Czyszczenie kratki odpływu	Ruszt Aco SELF ocynkowany	szt.	1,00
1.33.	sektor 27 od strony boiska	opalona kostka brukowa	wymiana opalanej kostki brukowej	Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA bez fazki, kolor grafit	szt.	1,00
1.34.	sektor 27 od strony boiska	opalona kratka odpływu wody	Czyszczenie kratki odpływu	Ruszt Aco SELF ocynkowany	szt.	1,00
1.35.	sektor 27 od strony boiska	wypalona kostka brukowa	wymiana kostki brukowej	Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA bez fazki, kolor grafit	szt.	1,00
1.36.	sektor 28 od strony boiska	opalona kostka brukowa;	wymiana opalanej kostki brukowej	Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA bez fazki, kolor grafit	szt.	1,00
2.	ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ ŚLUSARKI ALUMINIOWO - SZKLANEJ					
2.1.	P.1.	Drzwi wyjściowe oszklone p. pożarowe przy windach od strony ul. Słonecznej - uszkodzona uszczelka drzwi, wygięta klamka, wyrwany ogranicznik zamykania drzwi na podłodze.	Dostawa i wymiana uszczelki 4,20 mb. Dostawa i wymiana klamki. Dostawa i montaż stopki.	Uszczelka EPDM czarna Klamka Dorma Pure 8100 Stopka systemu dźwigni antypanicznej Asaabloy MARE NOSTRUM model "T" typ A	kpl.	1,00
2.2.	P.1.	Drzwi wyjściowe oszklone na sektor nr 1 VIP - uszkodzona uszczelka drzwi	Dostawa i wymiana uszczelki 2,10 mb.	Uszczelka EPDM czarna	kpl.	1,00

2.3.	P.1.	Uszkodzone samozamykacze drzwi wejściowych z promenady na hol do sektora 1	Dostawa i montaż nowego samoamykacza.	Assaabloy samozamykacz ukryty do podwójnych drzwi DC840 z RKZ G881	kpl.	1,00
2.4.	P.1.V.03.; P.1.V.03.08.;	Sala bankietowa od ul. Ciotkowskiego - brak metalowej osłony na zamku i kłamce w drzwiach P.1.V.03 i P.1.V.03.08. (zaplecze)	Dostawa i montaż nowych elementów: 2x szyld wkładki i 2x szyld kłamki	System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110	kpl.	1,00
2.5.	P.2.	Uszkodzony samozamykacz drzwi wyjściowych szklanych p.poż przy windach od ul. Słonecznej	Dostawa i montaż nowych elementów	Assaabloy samozamykacz nawierzchniowy do podwójnych drzwi DC700 z RKZ G461.	kpl.	1,00
2.6.	P.2.	Uszkodzony samozamykacz drzwi do sektora 64	Dostawa i montaż nowych elementów	Assaabloy samozamykacz nawierzchniowy do podwójnych drzwi DC700 z RKZ G461.	kpl.	1,00
2.7.	P.0.	Zarysowana od wew. framuga metalowych drzwi do strefy gospodarzy z rec. zawodników,	Malowanie ościeżnicy na długości 2,30 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.	ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ DRZWI DREWNIANYCH					
3.1.	P.0. Sala konferencyjna	Sala konferencyjna - obite i zamalowane drzwi od wewnątrz - do poprawy	Malowanie obustronne dwóch skrzydeł drzwi o wymiarach 0,90 m x 2,00 m	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.2.	P.1.V.03.3. Sala bankietowa od ul. Ciotkowskiego.	Sala bankietowa od ul. Ciotkowskiego - obite rogi futryny drzwi do kuchni cateringowej P.1.V.03.3	Szpachlowanie i malowanie ościeżnicy drzwi - około 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.3.	P.1.V.13.4. Sala bankietowa od ul. Słonecznej.	Sala bankietowa od ul. Słonecznej, brak metalowej osłony na kłamce w drzwiach	Dostawa i montaż nowych elementów: szyld kłamki	System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110	kpl.	1,00

3.4.	P.1.W.04.1. WC damski.	obite drzwi WC damski,	Szpachlowanie oraz malowanie obustronne skrzydła drzwi o wymiarach 0,90 m x 2,00 m	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.5.	sektor 63, WC	brak maskownicy zamka	Dostawa i montaż nowych elementów: szyld wkładki	System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110	kpl.	1,00
3.6.	P.2.W.04 WC	uszkodzona zasuwa zamka kabiny wc,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek do drzwi typ SS 304	szt.	1,00
3.7.	P.2.W.19.1 WC	brak 4 szt. śrub w zawiasach drzwi do kabiny,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zawias ze sprężyną WC NOO typ 1 otwieraj SSS 304 zamykający - 90x52x2mm	szt.	1,00
3.8.	P.1.W.18A WC	brak metalowej osłony na zamek w drzwiach wejściowych,	Dostawa i montaż nowych elementów: szyld wkładki	System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110	szt.	1,00
3.9.	sektor 54, P.2.W.08.1	brak zasuwy w kabinie WC,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek do drzwi typ SS 304	kpl.	1,00
3.10.	P.1.W.21	brak (wykręcony) zawiasu w drzwiach do kabiny,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zawias ze sprężyną WC NOO typ 1 otwieraj SSS 304 zamykający - 90x52x2mm	kpl.	1,00
3.11.	P.1.W.02 Fan Shop	zerwany z żywicy ogranicznik drzwi,	Dostawa i montaż nowych elementów	Odbojnik gumowy czarny H28 mm, Fi32 mm	kpl.	1,00
3.12.	P.1.W.04 WC	brak zamka kabiny WC,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek do drzwi typ SS 304	kpl.	1,00
3.13.	P.0.V.02.	Do poprawy malowanie drzwi	Malowanie obustronne skrzydeł drzwi o wymiarach 0,90 m x 2,00 m	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.14.	P.0.V.03.	Do poprawy malowanie drzwi	Obustronne malowanie ościeżnicy skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.15.	P.0.S.37.	Do poprawy malowanie drzwi	Obustronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.16.	P.0.S.31.	Do poprawy malowanie drzwi	Obustronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.17.	P.0.S.06.	Do poprawy malowanie drzwi	Jednostronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m	Kolor RAL 7011	szt.	1,00
3.18.	P0510	Do poprawy malowanie drzwi	Jednostronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00

3.19.	POS23	Do poprawy malowanie drzwi	Jednostronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.20.	POS03	Do poprawy malowanie drzwi	Jednostronne malowanie dwóch skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.21.	POS15	Do poprawy malowanie drzwi	Malowanie ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.22.	POS19	Do poprawy malowanie drzwi	Malowanie ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.23.	POS21	Do poprawy malowanie drzwi	Malowanie ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.24.	POS12	Do poprawy malowanie drzwi	Jednostronne malowanie skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb	Kolor RAL 7011	kpl.	1,00
3.25.	P.O.S.12	87. Uszkodzone drzwi wejściowe do szatni męskiej gości P.O.S.12	Dostawa i montaż nowych drzwi	Drzwi Mercor mcr DREW prawe, dwuskrzydłowe kolor RAL 7011	kpl.	1,00
4.	ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ POWŁOK ŚCIENNYCH					
4.1.	P.1.W.04.2. WC	14. WC P.1.W.04.2 - uszkodzona ściana od samozamykacza,	Szpachlowanie uszkodzenia oraz odtworzenie systemu żywicznego na powierzchni 2,85 m x 2,45 m	Szpachlowanie - gładź szpachlowa cementowo wapienna. Powłoka żywiczna - Flowcrete Peran WWF (Mix płatków dla Stadionu w Białymstoku), wykończenie powierzchni błyszcząca	m2	6,98
4.2.	P.1.W.05.	P.1.W.05 - uszkodzona ściana od samozamykacza,	Szpachlowanie uszkodzenia oraz odtworzenie systemu żywicznego na powierzchni 2,85 m x 2,45 m	Szpachlowanie - gładź szpachlowa cementowo wapienna. Powłoka żywiczna - Flowcrete Peran WWF (Mix płatków dla Stadionu w Białymstoku), wykończenie powierzchni błyszcząca	m2	6,98
4.3.	przy windach od ul. Słonecznej obity róg ściany,	przy windach od ul. Słonecznej obity róg ściany,	Szpachlowanie uszkodzenia oraz odtworzenie systemu malarskiego na powierzchni 0,25 m x 1,93 m	Szpachlowanie - gładź szpachlowa cementowo wapienna. Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7004	m2	0,48
4.4.	P.2.M.06.	Obita ściana na zapleczu bufetu	Szpachlowanie uszkodzenia oraz odtworzenie systemu malarskiego	Szpachlowanie - gładź szpachlowa cementowo wapienna. Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7004	m2	15,11

4.5.	P.O.S.23	Otarte ściany krzesłami szatnia sędziowie gospodarze P.O.S.23	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	35,89
4.6.	P.O.S.31	Otarte ściany krzesłami szatnia delegata P.O.S.31	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	18,85
4.7.	P.O.S.10.	Otarte ściany krzesłami w sztabie gospodarzy P.O.S.10,	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	45,72
4.8.	P.O.S.19.	Otarte ściany krzesłami szatnia do zamalowania w sztabie gości P.O.S.19,	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	45,77
4.9.	77. Obita ściana samozamykaczem w szatni VIP, farba na wykładzinie,	Obita ściana samozamykaczem w szatni VIP, farba na wykładzinie,	Szpachlowanie uszkodzenia oraz odtworzenie systemu malarskiego na powierzchni 0,90 m x 3,15 m Czyszczenie wykładziny.	Szpachlowanie - gładź szpachlowa cementowo wapienna. Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035. Czyszczenie środkiem przeznaczonym do pokryć z PCV.	m2	2,84
4.10.	przy parkingu D	Uszkodzona elewacja ściany, 3 punkty	Spachlowanie uszkodzenia oraz odbudowanie tynku systemowego w miejscach uszkodzeń.	Tynk cienkowarstwowy wzmocniony siatką z włókna szklanego. Faktura "baranek". Kolor RAL 3020 oraz RAL 7035	pkt.	3,00
4.11.	P.O.V.01 (przy POT01 I P.O.V.04)	Uszkodzona powłoka malarska	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	19,98
4.12.	PRZY POW06, POM05	Uszkodzona powłoka malarska	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	26,61
4.13.	PRZY POS09	Uszkodzona powłoka malarska	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	13,79
4.14.	NAPRZECIW POS12	Uszkodzona powłoka malarska	Odtworzenie systemu malarskiego	Malowanie - Farba lateksowo akrylowa półmatowa kolor RAL 7035	m2	16,62
5.	ROZDZIAŁ: UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW W URZĄDZENIACH SANITARNYCH					
5.1.	P.2.W.06.1. WC damski, sektor ultra.	W pomieszczeniu P.2.W.06.1 wc damski sektor ultra - brak pokrętła na kranie	Dostawa i montaż nowych elementów.	ZAWÓR CZERPALNY FI 15 L- 85 KFA	szt.	1,00
5.2.	P.2.W.06 WC	P.2.W.06 WC - brak pokrętła kranu	Dostawa i montaż nowych elementów.	ZAWÓR CZERPALNY FI 15 L- 85 KFA	szt.	1,00

5.3.	68. WC P.2.W.03.2.	68. WC P.2.W.03.2 - brak zamknięcia rewizji sanitarnej,	Demontaż wybrakowanej rewizji oraz dostawa i montaż nowej rewizji	Drzwiczki rewizyjne 20 cm x 20 cm, białe.	szt.	1,00
6.	ROZDZIAŁ: NAPRAWA OGRODZEŃ I WYGRODZEŃ					
6.1.	P.0.; parking Gości	Brama K - 3 - wyrwane dwie klamki kulowe w bramce małej	Dostawa i montaż nowych elementów: dwie klamki kulowe	Klamka ze stali nierdzewnej	kpl.	2,00
6.2.	P.0.; parking Gości	Ogrodzenie zewnętrzne przy bramie K - 4 - wygięty słupek na rogu ul. Ciołkowskiego i Wiosennej	Wycięcie zgiętego słupka. Dostawa i montaż nowego słupka na kotwy chemiczne.	Legi PUR M wys 2090 na stopie 100x100 mm	kpl.	1,00
6.3.	P.0.; parking Gości	Uszkodzone mocowanie ogrodzenia siatkowego przy kotowrotach K-4. (z boku)	Uzupełnienie elementów mocujących.	Wkręty ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
6.4.	P.1.	Brama K - 5 - wyrwane trzy klamki kulowe w bramce,	Dostawa i montaż nowych elementów: trzy klamki kulowe	Klamka ze stali nierdzewnej	kpl.	3,00
6.5.	Sektor Ultra przy P.2.W.06.1.	24. Przy pomieszczeniu P.2.W.06.1 sektor ultra - przerwana siatka metalowa wzdłuż schodów,	Naprawa siatki przy zastosowaniu systemowych elementów.	Siatka ze stali nierdzewnej X-TEND CarlStahl śr. 2 mm wym oczka 100 mm x 100 mm	pkt.	1,00
6.6.		Uszkodzony język zamka w bramce komunikacyjnej sektor 12.	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek EURO ELZETT 90/35 EUROPORTAL DO DRZWI PROFILOWYCH CZOŁO 22. Błacha czołowa ze stali nierdzewnej.	kpl.	

6.7.		30. Poziom IV stanowisko mediów obok telebimu na sektorze gospodarzy - zerwana linka zabezpieczająca balustradę z ogrodzenia,	Dostawa i montaż nowych elementów	Linka gr. Min 3,5 mm powlekana PVC bezbarwnym. Linka oraz zaciski ze stali nierdzewnej.	kpl.	1,00
6.8.		70. Brak klamki w furtce - ciąg komunikacyjny I poziom sektor 18	Dostawa i montaż nowych elementów	Klamka ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
6.9.		Uszkodzony betonowy słup przy parkingu D, Oś L8	Naprawa uszkodzenia o głębokości do 5 mm i powierzchni około 20cm x 20 cm	Zaprawa naprawcza klasy R3 o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach ≥ 37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 1504-3. Zatarcie na gładko.	szt.	1,00
7.	ROZDZIAŁ: NAPRAWA LUB WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA					
7.1.	poziom II sektor 43,	Zbita szybka w szafce hydrantowej	Dostawa i montaż nowych elementów	Szybka 100 mm x 80 mm gr. 2 mm	szt.	1,00
7.2.	P.2.W.11.1 WC	uszkodzona suszarka do rąk,	Dostawa i montaż nowego urządzenia. Utylizacja niesprawnej suszarki.	Faneco Passat 1800W, automatyczna, srebrna ze stali nierdzewnej	szt.	1,00
7.3.	P.0.S.26 I pomoc zawodnicy	brak klucza do szafy,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek meblowy kwadrat z dwoma kluczykami.	szt.	1,00
7.4.	rząd 5 sektor 27,	Zniszczone siedzisko krzeselka nr 8	Dostawa i montaż nowych elementów	Krzeselko SIGMA typ A Nowy Styl. Kolor żółty	szt.	1,00
7.5.	rząd 4 sektor 25,	Zniszczone siedzisko krzeselka nr 2	Dostawa i montaż nowych elementów	Krzeselko SIGMA typ A Nowy Styl. Kolor żółty	szt.	1,00
7.6.	w recepcji VIP,	Brudne fotele	Czyszczenie siedzisk i oparc		kpl.	6,00
7.7.	P.0.K.02.08	brak klucza do szafki,	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek meblowy kwadrat z dwoma kluczykami.	kpl.	1,00
7.8.	P.0.S.10	Zniszczony zamek w szafce w szatni sztabu gospodarzy	Dostawa i montaż nowych elementów	Zamek meblowy kwadrat z dwoma kluczykami.	kpl.	1,00
7.9.	P.0.S.12.	Uszkodzony flipchart	Dostawa i montaż nowych elementów	NOBO Flipchart Barracuda Mobile 67,5 cm x 100 cm. Magnetyczny, na kółkach.	kpl.	1,00